

# Highjump Event AS

## TILSYNSRAPPORT NR. 19/2375-12

2020

### Innhold

<b>1</b>	<b>Om tilsynet .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Avvik og pålegg .....</b>	<b>3</b>

Dato for tilsyn: 21.08.2019

Sted: Stensrud, Oslo

Tilstede: Niclas Lannteg (Driftsleder), Christian Vestberg (Hovedinstruktør), Bjørnar Monsø (Medrevisor), Trond Østerås (Revisjonsleder)

Her er endelig tilsynsrapport etter stedlig tilsyn med Highjump Event AS den 21.08.2019.

Tilsynsrapporten inneholder ingen vedtak om pålegg. Virksomhetens kommentarer til tidligere oversendt utkast til rapport er tatt inn fortløpende i denne rapporten, sammen med tilsynets vurdering av virksomhetens kommentarer.

# 1 Om tilsynet

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn på Highjump Event AS den 21.08.2019. Tema for tilsynet var:

- Sikkerhetsstyringssystem, herunder
  - Identifisering av risiko forbundet med driften av virksomheten
  - Kontroll, drift og vedlikehold av innretninger
  - Kompetansekrav for personell med sikkerhetsrelevante oppgaver
  - Fordeling av ansvar og myndighet i organisasjonen
  - Beredskapsplan for nødsituasjoner
  - Rutiner for registrering og oppfølging av ulykke, alvorlig hendelse og hendelse.
- Årlig teknisk kontroll av fornøyelsesinnretning gjennomført av uavhengig inspeksjonsorgan

Dette tilsynet ble varslet den 28.06.2019. I varselet ble Highjump Event AS pålagt å sende inn dokumentasjon knyttet til tilsynets tema.

Etterspurt dokumentasjon ble mottatt den 08.07.2019.

Statens jernbanetilsyn (SJT) tok stikkprøver av innretningsnummer 2346 tilknyttet de utvalgte temaene.

Tilsynet var tematisk avgrenset og basert på stikkprøver. Derfor kan det være mangler som ikke er avdekket.

SJT benytter en tilsynsmetodikk som retter seg mot virksomheten fremfor den enkelte innretningen.

Virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem) blir vektlagt i stor grad.

Eventuelle pålegg fra SJT krever at virksomheten må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått. Virksomheten må også gjennomføre tiltak for å hindre gjentakelser. Angitte avvik må korrigeres.

Inspektørenes funn under tilsynet presenteres i tilsynsrapporten som tilsynsbevis. Tilsynsbevisene benyttes til å underbygge eventuelle avvik, det vil si at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt. Avvikene knyttes mot én eller flere bestemmelser i regelverket. På bakgrunn av dette formulerer SJT utkast til pålegg som beskriver forhold som må rettes. Der funnene ikke viser brudd på regelverket, kan funn betegnes som en observasjon, det vil si et forhold som kan utvikle seg til et avvik hvis det ikke håndteres.

Virksomheten har kommentert utkast til tilsynsrapport 26.10.2019 og 30.10.2019. Virksomhetens kommentarer til mottatt rapportutkast med varsel om pålegg er tatt inn her og vurdert fortløpende knyttet til de enkelte avvikene.

## 2 Avvik og pålegg

### Avvik 1:

Virksomhetens dokumentasjon av sikkerhetsstyringssystemet er mangelfull.

#### Avvik fra:

Forskrift om fornøyelsesinnretninger, § 2-10.

#### Tilsynsbevis:

- Virksomheten har ikke dokumenterte rutiner for identifisering og oppfølging av sikkerhetsmessig risiko forbundet med driften.
- Bestemmelser om vektforhold mellom klatrer og sikrer mangler.
- Det er ikke beskrevet hvor ofte periodisk kontroll av klatreparken skal gjennomføres, og hvem som er ansvarlig for gjennomføring.

- I daglig instruks står det at man skal gå rundt og se på alle hinder før bruk, men det står ikke hva man skal se etter.
- Rutiner for stans i drift under torden eller annet uvær er ikke dokumenterte.
- Virksomheten har ikke dokumentert krav til kompetanse for redning og førstehjelp.
- Instruks for driftsleder mangler.
- Det mangler rutiner for planlegging og gjennomføring av redningsøvelser.
- Virksomheten mangler rutiner for registrering og oppfølging av hendelser og ulykker.

#### Virksomhetens tilbakemelding på tilsynsbevisene:

Virksomheten har i eposter datert 07.09.2019 og 10.09.2019 allerede respondert på tilsynsbevisene ved å sende nye rutiner og instruks. Tilsynets vurdering av dokumentasjonen er gitt i det følgende.

#### Tilsynets vurdering:

##### *Identifisering og oppfølging av sikkerhetsmessig risiko:*

Metode for risikovurdering er hentet fra Arbeidstilsynet, og virksomhetens risikovurdering er gjennomført etter denne metoden. I tillegg til en metode for identifisering og oppfølging er det viktig at rutiner for identifisering og oppfølging av risiko inneholder, jf. forskriftens § 2-10, bokstav a):

- Når/hvor ofte selve risikovurderingen skal gjennomføres eller gjennomgås på nytt
- Hvem som skal være med på dette
- Hvem som er ansvarlig for at vurderingen blir gjennomført og fulgt opp
- Hvem som er ansvarlig for å følge opp tiltak.
- En beskrivelse av hva dere mener med de ulike sannsynlighetskategoriene (f.eks. hvor ofte «svært ofte» er, osv.) og konsekvenskategoriene (f.eks. hvor alvorlig «svært alvorlig» er, osv.)
- Det er også viktig at noen påser at de tiltakene dere har identifisert i analysen framkommer tydelig i driftsinstruks (f.eks. påse at noen holder stigen), og at dere har rutiner på plass for opplæring av vakter og publikum som fokuserer på viktigheten av disse tiltakene for å redusere sikkerhetsmessig risiko

##### *Planlegging og gjennomføring av redningsøvelser:*

Virksomheten har sendt en plan for redningsøvelse og opplæring i håndtering av skadet person. I tillegg til innholdet i innsendt plan krever forskriftens § 2-10, bokstav f), også at dere evaluerer redningsøvelsene skriftlig etter gjennomføring, for å identifisere forbedringstiltak f.eks. i redningsmetode.

##### *Rutine for registrering og oppfølging av hendelser og ulykker:*

Innsendt rutine for oppfølging av hendelser og ulykker anses som tilfredsstillende. Virksomheten bør i tillegg tilføye fristene for rapportering av ulykker og hendelser til SJT, jf. forskriftens § 2-6.

##### *Øvrig dokumentasjon:*

Tilsynet vurderer virksomhetens øvrige dokumentasjon innsendt som respons på tilsynsbevisene som tilfredsstillende.

#### Virksomhetens tilbakemelding på utkast til tilsynsrapport:

Virksomheten har i sitt svar på utkast til tilsynsrapport 26.10.2019 sendt revidert dokumentasjon for alle forhold nevnt ovenfor.

#### Tilsynets vurdering:

Tilsynet finner den reviderte dokumentasjonen som tilfredsstillende, og anser derved avviket som lukket.

#### **Avvik 2:**


Framgangsmåte og innhold i teknisk kontroll framgår ikke av rapport fra inspeksjonsorganet, og rapport etter kontrollen er ikke i samsvar med krav i relevant standard.

### Avvik fra:

Forskrift om fornøyelsesinnretninger, § 2-13, 4. ledd.

### Tilsynsbevis:

- Det framgår ikke av årlig inspeksjonsrapport om bokstav e) og h), kapittel 10.4 i NS-EN 15567-2:2015, har vært gjenstand for kontroll slik standarden krever. Det framgår heller ikke om bardunering er kontrollert.
- Det kunne ikke framlegges dokumentasjon under tilsynet på hvordan ankerbolter til barduneringen var i utgangspunktet.

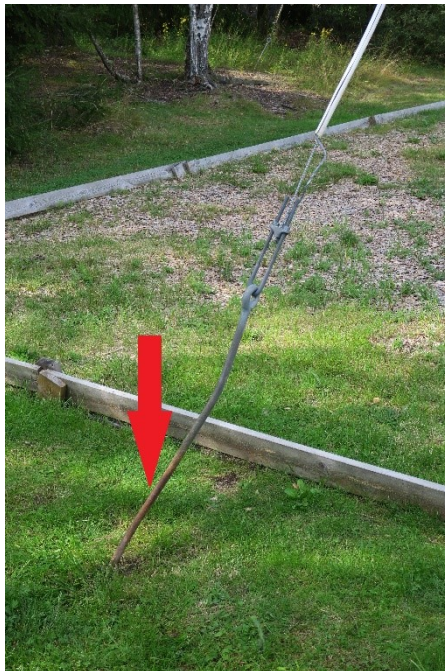

Det ser ut som ankerbolter til bardunering av enkelte stolper er i ferd med å dras opp av bakken.

### Virksomhetens tilbakemelding på tilsynsbevisene:

Virksomheten har sendt ny kontrollrapport som er mer detaljert enn tidligere rapport etter inspeksjon, herunder bardunerings beskaffenhet. Rapporten inneholder en del tiltak virksomheten må gjennomføre for å sikre samsvar med NS-EN 15567-1:2015.

### Tilsynets vurdering:

Ny rapport er mer omfattende med hensyn til hva som er vurdert av komponenter i klatreparken, og det er viktig at virksomheten setter i verk tiltakene som skal sikre samsvar med NS-EN 15567-1:2015. Rapporten fra inspeksjonsorganet tilfredsstillende fremdeles ikke kravene til slik rapport som angitt i kapittel 10.4 i NS-EN 15567-2:2015. Rapporten er ikke datert.

### Virksomhetens tilbakemelding på utkast til tilsynsrapport:

Virksomheten har i sitt svar på utkast til tilsynsrapport 30.10.2019 sendt revidert rapport fra uavhengig teknisk kontroll.

### Tilsynets vurdering:

Tilsynet finner den reviderte rapporten som tilfredsstillende. Kontrollorganet går i rapporten god for barduneringen. Kontrollorganet har markert forankringene mot grunnen med tape (datert), slik at eventuell uttrekking av bardunefestene fra grunnen kan avleses ved de årlige kontrollene. Vi anbefaler at virksomheten selv innfører en rutine for å følge med på dette selv, mellom de årlige kontrollene.

Med den nye kontrollrapporten, og markering av barduneringen, anser tilsynet avviket som lukket.

**Avvik 3:**

Virksomheten har vilkår i avtalen publikum må signere før klatring som er i strid med lov om fornøyelsesinnretninger.

Avvik fra:

Lov om fornøyelsesinnretninger, § 8, 1. ledd.

Tilsynsbevis:

- Avtale med publikum fastslår at virksomheten ikke har ansvar for personskade som oppstår ved slurv, uaktsomhet eller med vilje.

Virksomhetens tilbakemelding på tilsynsbeviset:

Virksomheten har sendt inn en ny avtale hvor punktet nevnt i tilsynsbeviset ovenfor er fjernet.

Tilsynets vurdering:

Tilsynet finner endringen tilfredsstillende, og anser avviket som lukket

Rapportdato: 09.01.2020

Arild Bruun  
Seniorrådgiver, Tilsyn

Trond Østerås  
Tilsynsleder

***Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten  
signatur***