

Sulseter Fjellstugu/Per Sandbakke

TILSYNSRAPPORT NR. 19/611-7 med pålegg

2019

Innhold

1	Innledning	2
2	Metodikk	2
3	Pålegg	3
4	Andre forhold	5

Dato for tilsyn: 27.02.2019

Sted: Sulseter Fjellstugu

Tilstede: Per Sandbakke, daglig leder, Fredrik Switzer, stedfortredende driftsleder. Eskil Lorås, tilsynsleder Sjt.

Bernd Schmid, medrevisor Sjt.

1 Innledning

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn på Sulseter Fjellstugu ENK den 27.02.2019. Tema for tilsynet var:

- Sikkerhetsstyringssystem, med spesielt fokus på
 - Bestemmelser om drift og vedlikehold
 - Hendelsesrapportering
 - Identifisering av risiko
 - Fordeling av ansvar og myndighet
 - Krav til kompetanse
 - Opplæring av personell som har driftsoppgaver

Det ble tatt stikkprøver av anlegg 1.05.009, tilknyttet de utvalgte tema. Anlegget ble bygget i 1985.

Siden tilsynet var tematisk avgrenset, og basert på stikkprøver, kan det være mangler som ikke er avdekket.

Tilsynet ble varslet den 04.02.2019, og virksomheten ble pålagt å sende inn følgende dokumentasjon innen 13.02.2019:

- Innholdsfortegnelse til virksomhetens sikkerhetsstyringssystem
- Rutiner for daglig kontroll
- Utforming av på- og avstigningsplass, inkludert arrangementstegning or anlegg 1.05.009
- Krav til kompetanse hos personell som har driftsoppgaver
- Beskrivelse av ansvar og myndighet i virksomheten
- Oversikt over personell som er tilgjengelig for intervju den 27.02.2019.

Virksomheten sendte inn dokumentasjonen innen fristen.

Statens jernbanetilsyn har lagt om til ny tilsynsmetodikk hvor fokus i større grad enn tidligere rettes mot virksomheten fremfor den enkelte innretningen, og virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem) blir vektlagt i større grad enn tidligere.

Overgangen til ny tilsynsmetodikk innebærer at tilsynets pålegg i større grad enn tidligere krever at virksomhetene må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått, og gjennomføre tiltak for å forhindre gjentakelser. I tillegg må virksomheten korrigere de konkrete avvikene som er angitt.

2 Metodikk

I det følgende vil inspektørenes observasjoner under stedlig tilsyn presenteres som tilsynsbevis. De observasjonene som vurderes å dokumentere at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt, presenteres som avvik. Avvikene knyttes mot en rettslig hjemmel. På bakgrunn av dette formulerer tilsynet pålegg som beskriver hva virksomheten må gjøre for å lukke avviket.

3 Pålegg

Med hjemmel i lov om taubaner §§ 14 og 15, gis følgende pålegg som i det følgende presenteres med tilhørende avvikstekst, hjemmelsgrunnlag og tilsynsbevis.

Avvik 1:

Sikkerhetsstyringssystemet er ikke fullstendig dokumentert.

Hjemmel:

Forskrift om taubaner § 2-11 c) og d)

Tilsynsbevis:

- Det mangler en beskrivelse av ansvar og myndighet for de forskjellige rollene. For eksempel skitrekkvakt
- Ikke beskrevet kompetansekrav for stedfortredende driftsleder og skitrekkvakt.

Pålegg:

Virksomheten må beskrive hvordan ansvar og myndighet er fordelt, og det det må etableres kompetansekrav for relevante roller i organisasjonen.

*Pålegget må utføres innen **01.12.2019**.*

Avvik 2:

Skitauet er ikke utstyrt med en tilbakeløpssperre eller brems.

Hjemmel:

Forskrift om taubaner § 13-5.

Tilsynsbevis:

- Tilbakeløpssperre fungerer ikke ved prøving.

Kommentar:

Virksomheten opplyser at ny tilbakeløpssperre er bestilt og at det planlegges å erstatte skitauet med et nytt.

Pålegg:

Virksomheten må sikre at skitau med driftstillatelse har tilbakeløpssperre.

*Pålegget må utføres innen **01.12.2019**. Virksomheten skal melde til tilsynet hvordan pålegget er utført.*

Avvik 3:

Det er ikke etablert en rutine for flytting av klemmer.

Hjemmel:

Forskrift om taubaner § 10-10

Tilsynsbevis:

- Klemmer flyttes ikke systematisk i henhold til faste intervaller.

Veiledning:

For å få jevn slitasje på trekktauet skal faste klemmer (medbringere) flyttes. Klemmene skal flyttes i henhold til fabrikantens anvisning. Tidsintervallet mellom hver gang klemmene flyttes skal dog ikke overstige 100 driftstimer.

https://www.sjt.no/globalassets/03_taubane/pdf/veiledning/veiledning-for-eldre-skitau.pdf

Pålegg:

Virksomheten må etablere en rutine som sikrer at medbringere flyttes ved regelmessig tidsintervall.

*Pålegget må utføres innen **01.12.2019**.*

4 Andre forhold

Observasjon:

Virksomhetens forståelse av hva som er rapporteringspliktige hendelser var ikke i henhold til hvordan taubaneloven skal tolkes. Etter veiledningen har virksomheten gitt uttrykk for viktigheten av å rapportere alle hendelser som har sammenheng med driften, og som innvirker på driftssikkerheten.

<https://www.sjt.no/taubane/rapportere-uonskede-hendelser/rapportering-av-ulykker-og-hendelser-med-taubane/>

Tilsynsbevis:

- Det ble gitt veiledning i hendelsesrapportering.

Observasjon:

Virksomheten opplyser at de vurderer å kjøpe et nytt skitau som skal erstatte eksisterende skitau. Skitauet vil være om lag like langt og følge eksisterende trasse. Det ble gitt veiledning om prosessen for søknad om driftstillatelse for ny taubane. Se for øvrig:

<https://www.sjt.no/taubane/veiledning/tillatelse-for-drift-av-ny-taubane/>

Tilsynsbevis:

- Virksomheten opplyser at de vurderer å erstatte eksisterende skitau med nytt.

Rapportdato: 29.03.2019

Øystein Ravik
Avdelingsdirektør, Tilsyn

Eskil Lorås
Tilsynsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur